

KALE-AZTERKETA


ESKOLAKO BIDEA EGITASMOA



ESKOLAKO BIDEA OÑATIN



KALEA AZTERTZEN

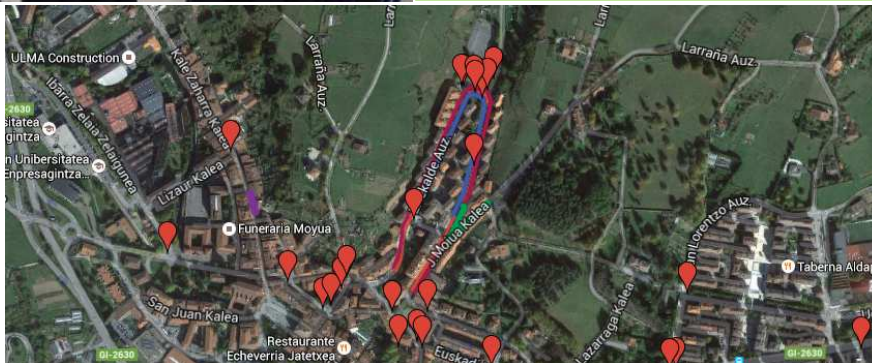

Oñatiko Udala

2015KO UZTAILA

Aurkibidea

1. Umeen iritzia. Kalea aztertzen	2
1.1. Metodologia.	3
1.2. Emaidzak.....	4
2. Parte hartutako diagnostikoa, ondorioak eta gomendioak	9
3. Bide-segurtasun azterketa teknikoak	12
3.1. Metodologia	13
3.2. Emaidzak.....	15

1. Umeen iritzia. Kalea aztertzen

1.1. Metodologia.

Parte-hartze prozesuaren barnean, umeei eskolako bidearen bide-segurtasun diagnostiko bat egin ahal izateko ekintza bat garatu da. Ekintza honen bidez ingurunearen ikerketa eta azterketa bat burutu da, etxetik eskolarako ibilbidean oinarritua. 3. zikloko ikasleek hartu dute parte; Urgain eta Elkar Hezin LH 5. mailako ikasleek eta Txantxiku ikastolan 6. mailakoek. Ekintzaren helburu nagusia eguneroko mugikortasunean ikasleek antzematen dituzten oztopo edo arazo nagusiak jasotzea izan da.

Ekintza burutzeko Oñatira egokitutako materialak sortu dira. Alde batetik irakasleentzat ekintza azaltzeko materiala eta bestetik ikasleentzat mapa bat eta analisi fitxa batzuk. Fitxa hauetan ume bakoitzak egunero egiten dituen ibilbideetan aurkitzen dituen oztopo eta arriskuak jasotzeko erabili dira.




1.2. Emaitzak

Oztopo eta arriskuak antzematen 97 ume inguruk hartu dute parte, eta guztira beraien mugikortasun segurua oztopatzen duten 120 elementu, gune, edo egoera identifikatu dituzte. Elkar Hezi eskolan 33 oztopo edo arrisku, Urgainen 17 eta Txantxikun 47 antzeman dira.

Umeez egindako ekarpenen analisia egin da eta nolabait sailkatu dira. 3.1. grafikoan adierazten dira 5. eta 6. mailako ikasleek eskolarako ibilbidean antzemandako oztopo nagusiak.

Identifikatutako oztopo, gune edo egoera arriskutsuak Oñatiko hirigunean aurkitzen dira. Beste zenbait, gutxiengoa, landa-auzoetarako sarbideetan aurki ditzakegu (adibidez Lezesarrin, Santipillaun).

4.1. Grafikoa. Eskolako Bidea Oñatin, Oztopoak. Umeen iritziak.

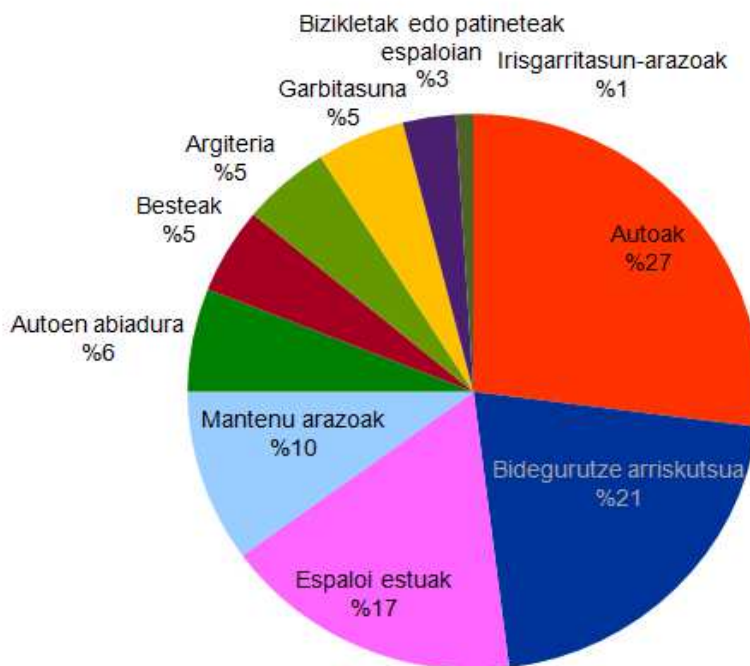

Gehien azaltzen den arazoa autoak eta autoen abiadura da (kokatutako oztopoen %27,2a). Jarraian bidegurutze arriskutsuak aipatzen dira gehienbat, aipuen %20,6a izanik. Bidegurutzeak aipatzean ikuspen eza da antzemandako arazo nagusia. Espaloei

dagokienez, oztopoen %17a espaloi estuei dagokie. Umeak herriko espazio publikoan dauden mantenu arazoak ere aipatzen dituzte; oztopoen %10ak espaloi, bidegorri edo galtzadetan dauden mantenu arazoekin dute zerikusia. Argiteria ere arazo moduan kontuan hartu da; oztopoen %5ak argiteri eza edo argiteri gutxi izatearekin du lotura. Ehuneko berbera du kalean aurkitzen den zikinkeriak. Patineteak edo bizikletak espaloietatik arazo moduan antzeman dira portzentaje txiki batean (%3,3) eta azkenik, irisgarritasun arazoak ekarpenen %0,8 suposatu dute.


Ondorio nagusi bezala, zera esan daiteke: trafikoak, autoak, eta arauak betetzen ez dituzten ibilgailuak (espaloi gainean aparkatzen dutenak eta oinezkoen pasaguneak errespetatzen ez dituztenak) dira umeen eguneroko mugikortasun seguruaren oztopo nagusiak.

Jarraian ikus daitekeen ortofotoan ekintza hau burutu duten umeek antzemandako oztopoen kokalekuak irudikatzen dira.

Google maps tresna erabili da horretarako. Umeek egindako diagnostikoa helbide honetan aurki daiteke:

[https://www.google.es/maps/@43.0353457,-](https://www.google.es/maps/@43.0353457,-2.4149177,2212m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1sz8RDWzu7IZDc.kicJHm7MEjHc?hl=es)

[2.4149177,2212m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1sz8RDWzu7IZDc.kicJHm7MEjHc?hl=es](https://www.google.es/maps/@43.0353457,-2.4149177,2212m/data=!3m1!1e3!4m2!6m1!1sz8RDWzu7IZDc.kicJHm7MEjHc?hl=es)

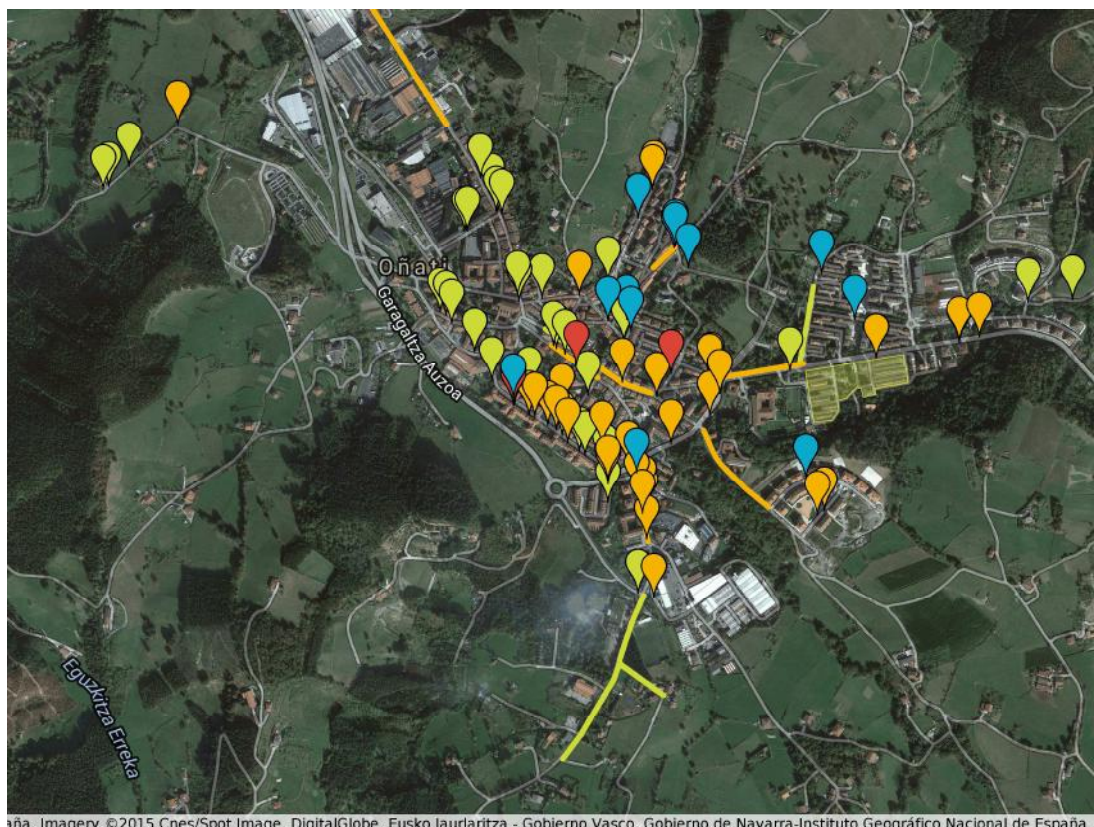

Oztopoen kokapena

Kokaleku konkretuez gain, umeek orokorrean kale edo auzo baten dauden oztopo edo arazoak identifikatu dituzte. Olakua auzoan oinezkoen pasagunerik ez izatea 6 aldiz aipatu da, Kale Barria eta Atzeko Kalen aparkatutako ibilgailuak aipatu dira, Kasablankan ibilgailu motorizatuen abiadura aipatu da eta bidegorri sarearen aipamenak ere izan dira, San Martin edo Lazarragarako sarbidean bidegorriaren egoera eskasa, esaterako.


Oztopoen kontzentrazio handiena Bidebarrieta eta Arantzazuko Ama (10, 12 eta 16 zenbakiak) ardatzean eman da. Oñatiko gune honetan dira antzemandako oztopoen %20a. Kontzentrazio hau segur aski ardatz horretan bi ikastetxe direlako izango da. Kale hauen erabilera handia da eta kontuan hartzeko besteko trafiko motorizatua izaten da bertan.

Analisia ikastetzez - ikastetxe.

Analisian parte hartu duten pertsonen pertzepzioa ikastetxeen arabera zertxobait aldatzen da. Jarraian aurkitzen diren grafikoetan ikastetxe bakoitzeko emaitzak adierazten dira. Ekarpen guztiak txosten honetako 10. atalean daude zerrendatuak, eranskinetan.

URGAIN ESKOLA

4.2. Grafikoa. Urgain eskolako umeen iritzia. Oztopoak.

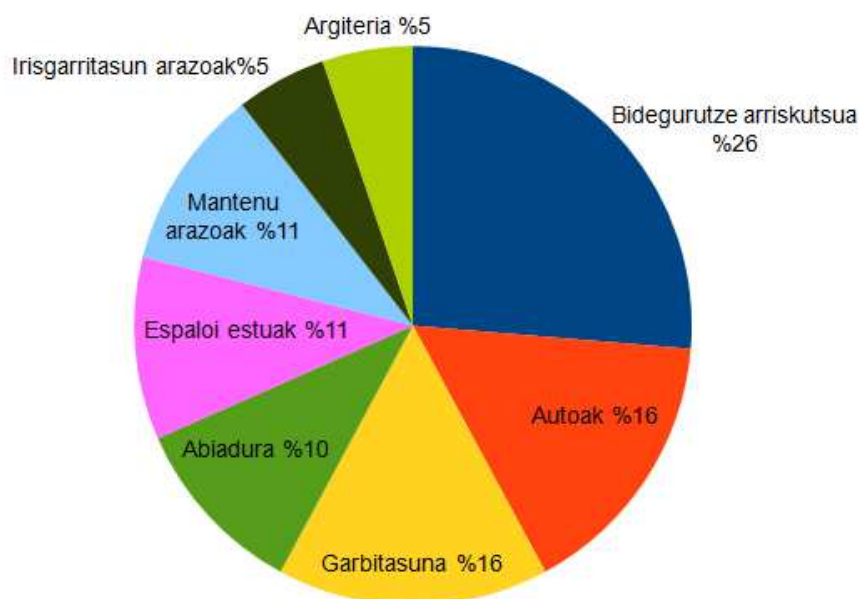


Urgainen batez besteko emaitzaren antzeko datuak azalera dira. Arazo nagusiak ibilgailuen presentzia, abiadura eta ikuspen gutxiko bidegurutzeak dira. Baina, beste eskolekin alderatuz kaleetako garbitasuna edo mantenuarekin zerikusia duten arazo kopuru gehien antzeman dituztenak dira (aipamenen %16a).

Beste eskolekin alderatuz baita, Urgaineko ikasleek txarto aparkatutako ibilgailuak eta eskola inguruan ibilgailuen maniobrak gutxiagotan aipatu dituzte. Ibilbidean irisgarritasun arazoak antzeman diren eskola bakarra da baita.

TXANTXIKU IKASTOLA

Aurreko kasuan bezala, Txantxiku ikastolan gehienbat antzeman diren arazoak ibilgailuak (autoak), abiadura eta bidegurutzeetako segurtasun eza izan dira. Ikastolaren ingurua aipatzen da, auto larregi eta maniobra arriskutsuengatik. Gainera, ekarpenen %16a etxetik eskolarako ibilbidean aurkitzen dituzten espaloi estuei dagokie.

4.3. Grafikoa. Txantxiku ikastolako umeen iritzia. Oztupoak.

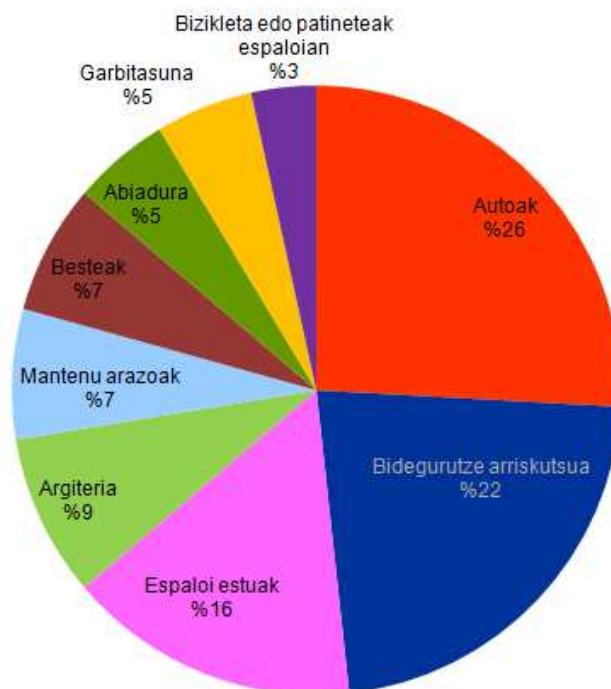

Zerbitzuen kudeaketarekin zerikusia duten arazoei dagokienez, oztupoen %9a argiteria gutxi izatea aipagarria da.


ELKAR HEZI IKASTETXEA

Beste eskolekin alderatuz, eskola honetan autoekin zerikusia duten arazo gehiago antzeman dira (%30a). Behin baino gehiagotan eskolako ingurunean eta sarreran ematen diren arazoak aipatu dira. Autoek egiten dituzten maniobrak arriskutsuak direneko pertzepzioa handia da.

Espaloi estuak gehien aipatuak diren eskola da. Ez da kaleko garbitasun edo argiteriarekin zerikusia duten arazorik antzeman, baina espaloi eta galtzadaren mantenuari lotutako arazoak gehien aipatu diren eskola da, oztopoen %14a hain zuzen.

Eskola honetan antzeman dira espaloietan bizikleta edo patineteekin izan daitezkeen arazo gehienak (arazoan %5a).

4.4. Grafikoa. Elkar Hezi ikastetxeko umeen iritzia. Oztopok.

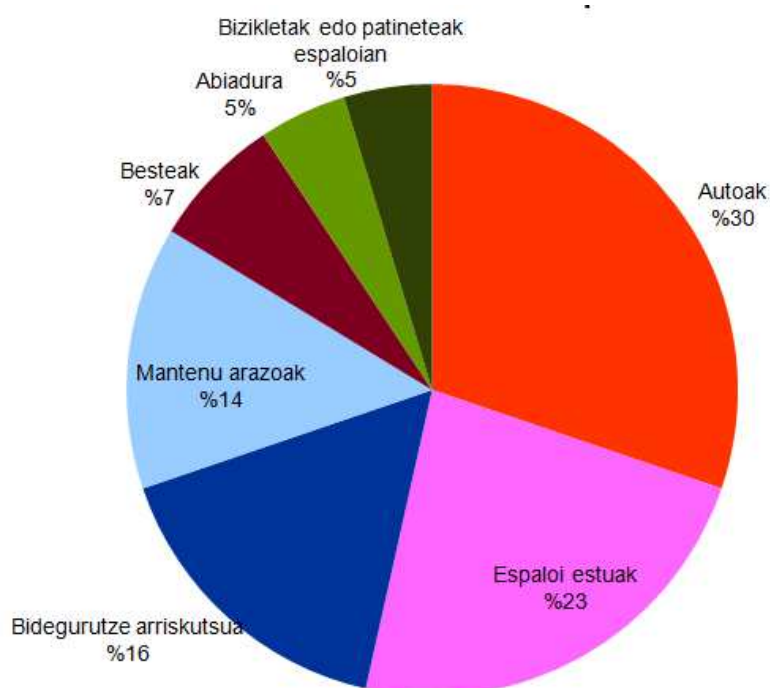

2. Parte hartutako diagnostikoa, ondorioak eta gomendioak.

Gurasoekin eta zuzendaritzekin batera egindako analisia alde batetik, umeek egindako lanketa bestetik eta bide-segurtasun azterketa azkenik kontuan izanda, parte hartutako diagnosi bat eraiki daiteke. Ikuspegi, perspektiba, bizipen eta analisi ezberdinak integratuko dituen diagnosis. Honako hau da:

- Segurtasuna eta batez ere **umeen bide-segurtasuna** elementu determinatzaile bat da. Aldi batez segurtasuna umeen jokabide eta ohiturak helduen zaintzapean izatearekin lotu izan da, baina geroago gehiago kezkatzen ari da gizartea adin jakin batzuetan eman den autonomia galeratutik. Autonomia garatzea umeen hazkunderan, garapen pertsonalean eta ikaste prozesuan oinarrizko elementua kontsideratzen da.
- Umeek nahi duten autonomia mailaz gozatzea herri-ereduarekin estuki lotua dago (espazio publikoen kalitatearekin, garraio sistemarekin, bide-segurtasunarekin) baina baita helduen eta komunitatearen umeekiko jarrera eta baloreekin.
- Oñatin umeek beraien artean erlazionatzeko, jolasteko edo ibiltzeko autonomia adin goiztiar batetik eskatzen dute. Hiri-konfigurazio nahiko konpaktua izateak eta gizarte eta komunitate ingurune integratu batek autonomia hori lortzea errazten dute.
- Pertsona helduek beraien eguneroko errutina eta bizitza estiloagatik umeek eskatzen duten autonomia mailak bereganatzea oztopatu edo mugatu dezakete.
- Orokorrean Oñati hirigune segurua dela esan daiteke. Ez dago hiritarren segurtasun edo delitu arazo larregirik. Ez da umeak biktima izan daitezkeen delitu posibleen inguruan beldur kolektiborik hauteman.
- Badira, hala ere, bide-segurtasuna hobetzeko beharra duten gune edo aspektuak.
- Oinezkoen guneetan (espaloietan baita) kotxeen presentziak dakartzan gatazka eta arriskuak izan dira umeen diagnosiaren protagonista. Autoen abiadura, oinezkoen pasagune batzuk ez errespetatzea, espaloi estuak geratzea, oinezkoen ibilbidea

oztopatzea eta ikastetxeen ingurunean egiten diren maniobra arriskutsuak izan dira gehien aipatutako gaiak.

- Arazo edo arrisku egoera nabariena **ikastetxearen inguruan** bertan ematen dira eta jokabide arazoak dira batez ere. Ikastetxeko hezkuntza komunitatearen parte diren gurasoen araz kanpoko jokabideak dira arazo hauen iturburu.
- Udaltzainen presentzia beharrezkoa da ikastetxeetako sarreretan, ibilgailuen gidarien jokabideak zeintzuk diren ikusita.
- Nolabaiteko kontraesan bat dago udaltzainen presentzia eskaera eta udaltzainek isunak jartzen dituztenean izaten diren erreakzioen artean.
- Azken urteetan Oñatin garrantzitsuak diren aldaketak eman dira. Aldaketa hauek herrian haurtzarotik mugikortasun iraunkor eta autonomo bat garatzea errazten dute, baina oraindik badira egin beharreko jarduketak batzuk.
- Burututako esperientzia pilotuei dagokienez, ikastetxe batean lehen aldian izan da eta bete ikastetxeetan aurretik datorren tradizio antzeko bat dago jadanik. Horrelako ekintzak Eskola-komunitatearen kontzientziaziorako garrantzitsuak dira, batez ere helduen kontzientziaziorako. Lehenagoko mugikortasun eta pertsonen arteko erlazio ohiturak berreskuratze aldera, autonomian, iraunkortasunean eta bide-segurtasunean oinarrituak.
- Orokorrean gaiarekin jarraitzeko gogoia eta interesa dago, eta esperientzia pilotuak bezalako ekimenekin jarraitzekoa. Ikasturtearen planifikazioan geroago eta integratuago, errazagoa izango da mota honetako ekimenak garatzea.

3. Bide-segurtasun azterketa tekniko

3.1. Metodologia

Oñatiko eskola mugikortasunari lotutako bide-segurtasun azterketa egin ahal izateko hurrengo dokumentu teknikoak hartu dira kontuan:

- Bide segurtasunari eta mugikortasun seguru eta iraunkorrari buruzko plan tipoa udalerrri txiki eta oso txikietarako. Eusko Jaurlaritza (2014).
- “Manual de inspecciones de seguridad vial en entornos escolares. Manual de Inspecciones de Seguridad Vial en Entornos Escolares.” © Mapfre Fundazioa (2014).
- “Inspección de seguridad vial en centros escolares de Pamplona.” Mapfre Fundazioa (2012).
- “Auditoría de seguridad vial de camino al cole”. Mapfre Fundazioa (2012).
- “Identificación de problemas de seguridad vial en travesías”. Mapfre Fundazioa (2003).
- “Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana. Guía de apoyo para la actuación local”. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior (2007).
- “Hiriko mugikortasun segururako gida”. Bitaka. Trafiko zuzendaritza, Eusko Jaurlaritza (2013).BITAKA (2013).
- Safe routes to school....

Dokumentazio hau oinarritzat hartuta, herriko kaleen ikuskaritza egiteko datuak jasotzeko fitxa bat sortu da. Fitxa hauen bidez Oñatiko Lehen Hezkuntza ikastetxeen ingurunea, ikastetxeekin lotura duten kaleak eta komunikazio bide diren kale nagusiak aztertu dira.

Bestalde, Oñatiko Hiri-Mugikortasun Iraunkorrerako Planak eskolako bidearen inguruan barneratzen dituen proposamenak ere kontuan hartu dira.

Behin hasierako emaitzak izandakoan, eta esku-hartze batzuk errazak eta merkeak direla kontuan izanda, Hirigintza eta Udaltzaingo sailekin bilera bat izan zen, epe laburrean egin daitezkeen esku-hartzeak zeintzuk izan daitezkeen dokumentu baten azalduz. Dokumentu hori txosten honetako 10.3. atalean ageri da, eranskinetan.

Hauek dira aipatutako metodologiarekin aztertu diren kaleak:

- Kale Zaharra
- Kale Barria
- Portu kalea
- Gerriko kantoia
- Patrua
- Atzeko Kale
- Foruen enparantza
- San Juan
- Bidebarrieta
- Ramon Irizar - Zubibarri
- Motxon kalea
- Arantzatzuko Ama
- Kalegoiena
- Martzelino Zelaia
- Aita Litzaralde
- Lazarraga
- San Lorentzo Auzoa
- Olakua Auzoa
- Ugarkalde
- Euskadi etorbidea
- Santa Marina plaza
- Bakardadeko Ama
- Errekalde
- J Moia
- Unibertsitate Hiribidea

Eratutako fitxak txosten honetako 10. 4. atalean aurkitzen dira, eranskinetan.

3.2. Emaitzak

Orokorrean Oñati tokiko mugikortasunaren sistemaren lehentasun aldaketa bat garatzen ari da, garraibide ez-motorizatuen garrantzia handitzea dakarrena. San Juan kalearen eraldaketa, hirigune historikoaren tratamendua ia bere osotasunean edo Errekalde auzoaren eraldaketak aipatutako tendentzia honen aldeko proiektuak dira. Kale gehienak ibilgailuen abiadura 30 Km/h-ra mugatua dute eta irisgarritasun unibertsalaren aldeko esku-hartze garrantzitsuak burutu dira, hala nola, oinezkoen pasaguneen egokitzapena.

30 kaleetan oinarrituta ziklo-kale sare bat garatu da (Errekalden esaterako) eta bizikleta bideak motorizatutako trafikoarekin partekatzen dute espazioa. Bizikleta-espaloiak ere ezarri dira (Lazarraga) eta herriarteko Gipuzkoako foru bidegorrien konexioa ere garatu da (Zubillaga, Arrasate). Oinezkoen guneetan bizikletaren erabilera nabarmena da eta urte-saioekin ageriko lotura du.

Hiri antolakuntzari dagokionez, hirigunea trafiko motorizatu gabea izateko bidean da (hiriguneko logistika beharrak kontuan izanda). Honen ondorioz motorizatu gabeko garraibideak dira nagusi hirigunean. Oñatiko Hiri-Mugikortasun Iraunkorrerako Planak ere ideia bera bultzatzen du: mugikortasun eraginkor, jasangarri eta seguru baten eredua.

Norabide honetan ekindako hiri-eraldaketa prozesuan, arreta berezia merezi duten egoera batzuk ematen dira. Oinezkoen guneetan ohikoak dira ibilgailu eta oinezkoen artean gatazka egoerak. Gatazka hauen eragileak zamalanak egiten ari diren ibilgailuak eta inolako zamalanik egiten ari ez diren autoek arau-kanpo aparkatzea. Motordun ibilgailuek hirigune historikoa Atzeko kaletik zeharkatzen dute. Bestetik, bizikleten kontzentrazio nabarmena ematen da (udan batez ere) erdigunean. Erdiguneak herriko kale-sarean errotula bat bezala funtzionatzen du. Foruen enparantzak eta bertarako sarbideek kalearen erabileran gatazka mota hauek jasaten dituzte.

Oinezkoen guneetatik kanpo, kale batzuek motorizatutako trafiko maila altu dute,

abiadura desegokiak eta oinezkoen pasabide batzuetan arazoak daude, ikuspen ezagatik batez ere. Ikuspen ez hau aparkatutako ibilgailuengatik ematen da batez ere (batzuetan legalki aparkatuak, bestetan ez) edo hiri altzairuengatik. Gune zehatz batzuetan motordun ibilgailuek inbaditutako espaloiak daude. Musika eskolaren inguruneak bereziki aipatu beharra du.

Kale batzuetan mugikortasun moduen banaketa desorekatua da. Honek oinezkoen ibilbideen etenak dakartza, espaloi estuak daudelako edo espaloirik ez dagoelako.

GI-2630 zeharbideak herriko bide sarearekin ohiko integrazio arazoak eragiten ditu, ibilgailuen zirkulazioa, abiadura eta ibilgailu astunen portzentajeari dagokionez. Beste bide batzuek (Otaui, Kale Zaharra) antzinako erabilera nahasketak zuen geometria heredatu dute; bizitoki erabilera eta erabilera industrial nahasturik. Gune hauek oraindik ez dira oinezkoen zirkulaziorako behar bezala egokitu.

- **Musika Eskolaren ingurunea eta J.Moiua eta Errekalderekin lotura.**

Deskribapena

Autoen aparkatzean indiziplina asko, eraikineria sarrera eta irteera uneetan batez ere. Tuneletik etortzean, bizikletaz doan pertsonak ez du aukerarik oinez edo patinetez egiten den bidea egiteko. Derrigor J.Moiua kaletik jaitsi behar (hartzen den abiadura arriskutsua izanik). Beherantz doazen ibilgailuak edota garajera sartzen direnak bidegurutze honetan abiadura murrizteko beharra ikusten da.



- **Urgain eskolako ingurunea. Errekalde auzoa.**

Deskribapena

Ikastetxe honetako sarbidea 20 Km/h-ra mugatutako ziklo-kale batetik egiten da. Ikastetxearen ingurunean autoen aparkatzeko indiziplina antzeman da, ibiak eta aparkatzea debekatutako guneak okupatuz. Arrisku egoerak sortzen dira umeak eskolara sartzeko unean ikastetxe pareko aparkalekuan eta ikastetxe alboko bidean, mugitzen ari den ibilgailu kopuruagatik. Beira edukiontzi bat nolabaiteko oztopoa da oinezkoen pasagune baten aurretik ikuspena murrizten duelako.



- **Txantxiku ikastolaren ingurunea.**

Deskribapena

Ikastetxe honetako sarbidea 30Km/h-ra mugatutako kale batetik egiten da batez ere, edo oinezko kale batetik. Ikasleen sarrera nagusia Bidebarrieta kalean ezarrita dago, polikiroldegiaren parean. Sarrera eta irteera momentuetan helduen pilaketa ematen da. Ateak irekitzen dituztenean helduak arauz kanpoko bide gurutzatzeak egiten dituzte. Ikasleek ordea, oinezkoen pasaguneetatik gurutzatzen dute bidea, egoki.

Biribilgunean ematen den legez kanpoko aparkatzea eta indiziplina deigarria da. Umeak ibilgailutik galtzadatik jaisteagatik arrisku egoerak hauteman dira.



- **Elkar Hezi ikastetxearen ingurunea**

Deskribapena

Eskolaren ingurunean araudiz kanpoko aparkatzeak antzeman dira, arrisku egoerak eragiten dituztenak. Arantzazuko Ama kalea zirkulazio maila altukoa da, ibilgailu astun ugarirekin, Espaloi estuak. Umeak garraiatzen dituzten guraso askok Eroskiko aparkalekua erabiltzen dute. Aparkaleku honetan bertan harrapaketa arrisku egoerak antzeman dira.



- **Bidebarrieta kalea**

Deskribapena

Oñatiko mugikortasun sisteman garrantzia handia duen kalea. Ziklo-kalea bilakatu da eta 30 Km/h-ra du mugatua abiadura. Oinezkoen pasagune gehienak goratuak daude. Oinezkoen pasagune batzuetan ikuspen arazoak daude aparkatuta dauden ibilgailu batzuk direla eta edo hiri altzairuen kokapenagatik. Bigarren ilarak ere izaten dira. Gune gatazkatsu batzuk daude garaje ugari dagoelako eta ibilgailuen sartu-irteeretan autoek espaloia inbaditzen dutelako.



- **Kale Goiena, Aita Lizarralde**

Deskribapena

GI 2630 zeharbidea hirigunean motordun ibilgailuen trafiko dentsitate handienetarikoa duena da. Abiadura 40 Km/h eta 50 Km/h-ra du mugatua. Oinezkoen zirkulazioa ere ugaria da kale hauetan. Zenbait zebrabide ez daude goratuak eta beste batzuk, San Martin zubiaren ondoan dagoena esaterako, bere eraikuntza dimentsioengatik ez dute apenas abiadura murrizterik lortzen eta ibilgailuak pasabide hau ez errespetatzea sarritan ematen da.

Roke Azkunerekin bidegurutzean pasabideak ikuspen gutxi du, ibilgailuen aparkatzeagatik.



- **Olakua auzoa**

Deskribapena

Bizitegi-auzo bat da, eta ibilgailuen abiadura baretua du, baina oinezkoen ibilbide segururako beharrezkoak liratekeen pasagune gutxi ditu.



- **Santa Marina plaza**

Deskribapena

Euskadi etorbidearekin konexioa dela eta ibilgailu motorizatuen trafiko ugaria. Errekalderako oinezkoen bidearen konexioa oinezkoen pasabide bidez egiten da, baina Euskadi Etorbidera joan nahi ezkerreko espaloi estuegiak daude. Kale hau ziklo-kale bilakatu da.



- **Bakardadeko Ama**

Deskribapena

Kale honek oinezkoentzat behar besteko espaziorik ez du. Unibertsitate etorbidearekin lotura du eta motorizatutako ibilgailuen zirkulazioa nabarmena da. Oinezkoen zirkulazioa zaila da Portu Kalearekin den bidegurutzean, ikuspen gutxiko zonak daudelako. Espaloiaren inbasioa antzeman da.



- Kale Barria

Deskribapena

Oinezkoen eta ibilgailuen arteko bizikidetza-arazoak antzeman dira. Arazo hauek batez ere zamalan guneen erabilera okerragatik ematen dira eta Atzeko kaletik datorren trafikoagatik. Bizikleten presentzia garrantzitsua, batez ere udan. Portu kalearen hasieran espaloietan aparkatutako ibilgailuak antzeman dira.



Bide-segurtasun fitxak

Zkia.	Gunea
1	Mendiko- Sta Marina
2	Errekalde-Moiua
3	Moiua – San Lorentzo
4	San Lorentzo 1-62
5	San Lorentzo 15-24
6	San Lorentzo 42-55
7	Ugarkalde
8	Ugarkalde-Olakua
9	Olakua-Lazarraga
10	Lazarraga-Euskadi etorbidea
11	Euskadi e. – Portu kalea
12	Portu k.- Unibertsitate etorbidea
13	Unibertsitate e.- Ibarra Zelaia
14	Kale Zaharra


Zkia	Gunea
15	Foruen enparantza- Kale Barria
16	Foruen enparantza - San Juan
17	Kalebarria
18	Kalebarria – Lazarraga
19	Portu kalea – Bakardadeko Ama
20	Gerriko kantoia – Sta. Marina Plaza
21	Patrua kalea
22	San Juan – Bidebarrieta 2
23	Bidebarrieta 2 – 20
24	Bidebarrieta 20 -32
25	Ramon Irizar kalea
26	Motxon kalea
27	Arantzazuko ama kalea
28	Roke Azkune - Bidaurreta

BIDE SEGURTASUN FITXA


Gunearen izendapena edo zenbakia	1		
Hasiera. Mendiko kalea 2	Bukaera. Sta Marina plaza, 1		
Mapa edo argazkia			
Gunearen luzera	835m	Baimendutako abiadura	20 km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	> 2 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Bai	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	Bai	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ziklo Bia	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Ez

Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Bai. 20 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak		Urgain eskolaren ingurunean aparkatze indisziplina asko ematen da. Ibi asko okupatzen dira eta aparkatzea debekatua dagoen guneak ere erabiltzen dira. Ibilgailuen mugimenduak eskola parean dagoen aparkalekuan eta eskolaren albo batean arrisku egoerak sortzen ditu. Beira edukiontzi bat nolabaiteko oztopoa da oinezkoen pasagunea baino lehenago kokatuta dagoelako.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	2		
Hasiera. Erekalde, 36	Bukaera. J Moiua (Musika Eskola)		
Mapa edo argazkia			
			
Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	30 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Oinez	Estua. Gutxi.	Espaloien egoera Txarra
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Ez	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Autoak
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Txarra
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Ez
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Ez		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Ez		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	hobegarria	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai. Ez dute araudia betetzen		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik - bizikleta-bide honek?	-

Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Ez	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ez
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?	Bai		
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Ez
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?	Bai		
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?	Ez		
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak	Gune honetan irisgarritasun araudia betetzen ez duten eskailera batzuk daude. Eskailera hauek eskolara bizikletaz doazen ikasle batzuentzat oztopo bilakatzen dira, ez dagoelako bertatik bizikletaz igarotzeko aukerarik. Kale zati baten ez dago espaloirik eta legez kanpoko aparkatzea ematen da. Musika eskolarako sarrera eta irteeran trafiko nabarmena. Moiuia kalerako bidegurutzea ez dago egoera onean eta oinezkoen pasagune batzuk ez daude egokituak.		

Gunearen izendapena edo zenbakia		3	
Hasiera. J Moia Kalea, 24		Bukaera. San Lorentzo, 16	
Mapa edo argazkia			
			
Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	Ibilgailu motorizatuak debekatuta
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Bai	Espaloia ren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	-
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	-		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Ez
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	-
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	-	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	-	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak	Zoru bakarreko ibilbidea, oinezko eta motor gabeko ibilgailuek partekatua. Lurpeko pasagune bat du, argizatua.		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	4
---	---

Hasiera. San Lorentzo,1	Bukaera. San Lorentzo, 62
--------------------------------	----------------------------------

Mapa edo argazkia



Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	
------------------------	--	------------------------------	--

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA


Espaloiaren zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Ona	Nahikoa	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai		Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez		Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai		Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai			
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-			
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez		Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai		Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-		Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai			
Zorua egoera	Ona		Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai			
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez		Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai			

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Ba	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotako ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariek edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak		Oinezkoen pasagune berrien beharra. Gaur egun dauden pasaguneak ezkerreko espaloian egokituak daude, eskumako espaloian ez ordea.	

BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		5	
Hasiera. San Lorentzo, 15		Bukaera. San Lorentzo, 24	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Baimendutako abiadura 30 Km/h	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5 m.	Espaloia-aren egoera	Normala
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Bai	Hiri altzarien egoera.	Normala
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai Ez
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Batzuetan		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Batzuetan		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgune-rik badago?	Ez
Oinezkoen babesgune-rik araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Normala	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Normala
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	Ez
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak	Gune honetan espaloi eta pasaguneetan zoru ezberdinak daude. Garajeetarako sarbideak arrapalekin eta espaloiak zapalduta. Oinezkoen pasabide bat beheratu gabe eta belarriekin.		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	6		
Hasiera. San Lorentzo 42	Bukaera. San Lorentzo 55		
Mapa edo argazkia			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	30 km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloiaren zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5 m.	Espaloiaren egoera	Normala
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Autoak gaizki aparkatuta
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Normala
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Ez
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Ez		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Ez		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspenera gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Normala	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	-
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			-
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak	Orokorrean egoera erregularra.		

BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		7	
Hasiera. Ugarkalde 7		Bukaera. Ugarkalde 1	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta 50 km/h	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,50 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Bai
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Bai
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak			


BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		8	
Hasiera. Ugarkalde 1		Bukaera. Olakua 1c	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta 50 km/h	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5 m.	Espaloiarene egoera	Normala
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Normala	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Normala
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspenera gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Bai, 50 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Bai
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Bai
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak			

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	9
Hasiera. Olakua 1c	Bukaera. Lazarraga 6 (Biribilgunea)

Mapa edo argazkia

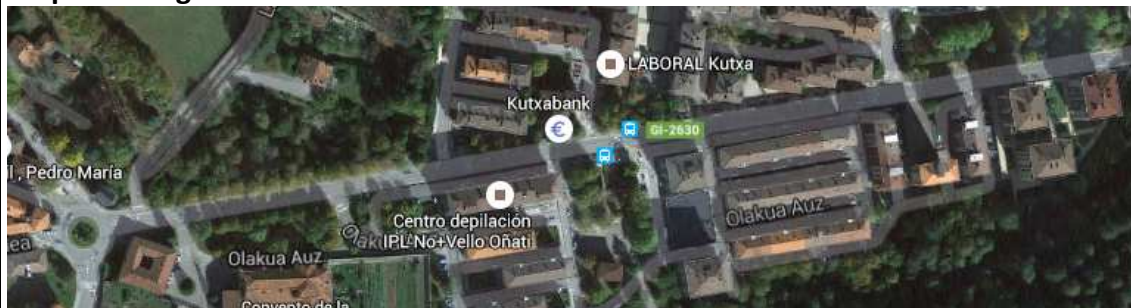


Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	30-50 Km/h
------------------------	--	------------------------------	------------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	No
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Bai
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik bada? Binarantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	30 - 50 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik bada?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	-
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik bada?			Bai
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Bai
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, bada ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Herri zeharbidea		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	10		
Hasiera. Lazarraga 6	Bukaera. Euskadi etorbidea. 2A		
Mapa edo argazkia			
			
Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	30 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5m.	Espaloia-aren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Bai	Zebra-bide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspenera gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zorua-aren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	No
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Bai
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	30 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Deneke ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotutako ibilbiderik seinaleztatuta?	Ez
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Santa Marina plazara heltzean espaloia oso estua. Gune honetan araudia betetzen ez duen bolardoak.		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	11
Hasiera. Euskadi etorbidea 2A	Bukaera. Portu kalea 3

Mapa edo argazkia



Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	30 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	<1,5 m. Estua	Espaloiaren egoera	Ez ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Ez	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Bai. Kotxeak gaizki aparkatuta
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Ez
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Normala
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Ez
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotututa?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak		Gune gatazkatsua, ibilgailu asko eta oinezkoentzat espazio gutxi. Oinezkoei dagokienez permeabilitate gehiago behar da. Hesi batzuk daude oinezkoek ez gurutzatzeko. Kotxeak espaloi gainean, arazoak larriagotuz. Gune honek berebiziko garrantzia du Urgain Eskola eta Elkar Hezi DBHrako ibilbidean.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	12
Hasiera. Portu kalea 3	Bukaera. Unibertsitate etorbidea 1


Mapa edo argazkia




Gunearen luzera		Baimendutako abiadura	30 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	<1,5 m. Estua	Espaloiarene egoera	Normala
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Ez	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Bai. Kotxeak espaloian.
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Denetan ez		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Denetan ez		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	No	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Si	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Normala	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Ez
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	-
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Normala
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Normala
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?		Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Espaloi oso estuak tarte batzuetan. Espaloi gainean aparkatutako ibilgailuak antzeman dira.		

BIDE SEGURTASUN FITXA


Gunearen izendapena edo zenbakia	13		
Hasiera. Unibertsitate 1	Bukaera. Unibertsitate Ibarra Zelaia		
Mapa edo argazkia			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	30 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Bai. Kotxeak
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Ez, Correos-en ezik		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez / Bai Unib.	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Ez
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		

Gunean iturririk badago?		Ez	
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Bai. 30 Km/h 10 Km/h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude?			Bai
Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Ez
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Batzuek
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotutako ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak		Unibertsitaterako sarbidean oinezkoen pasaguneak falta dira, autobus geralekutik aurrera, Correos-en ingurunean.	


BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		14	
Hasiera. Kale Zaharra 46		Bukaera. Kale Zaharra 2	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	10 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Oinezkoen kalea	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Zamalak egiten dituzten ibilgailuak
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	-
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	-		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	10 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	-	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Ez
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkoi ibilbiderik seinaleztatuta?	Ez
Aztertutako gunean merkatariek edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak		Zamalan ordutegian ibilgailu asko aparkaturik.	

BIDE SEGURTASUN FITXA


Gunearen izendapena edo zenbakia	15		
Hasiera. Foruen enparantza	Bukaera. Kale Barria 3		
Mapa edo argazkia			
			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	10 Km/h , baimenduek
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Plaza	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	-
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	-
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		
Gunean iturririk badago?	Bai		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik bada? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	10 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ez
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Ez
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik bada?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik bada?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, bada ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Oinezko, bizikleta eta patineteen bizikidetzak. Nolabaiteko konfliktu gunea. Ostalaritza terrazak eta baimendutako motordun ibilgailuak ere bada.		


BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		16	
Hasiera. Foruen enparantza		Bukaera. San Juan Kalea 46	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	20Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Bai 20 Km/h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	-	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Gune honek bi zati berezitu ditu. Lehen zatian trafikoa debekatuta dago, baimendutako ibilgailuak izan ezik. Bigarrean lurrarazpiko aparkalekuetarako sarbide trafikoa dago.		

BIDE SEGURTASUN FITXA


Gunearen izendapena edo zenbakia		17	
Hasiera. Kalebarria 1		Bukaera. Kalebarria 52	
Mapa edo argazkia			
			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	10 km/h.
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>3 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ibilgailuak zamalanetan.
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Normala
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?			
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?			
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	10 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ez
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Ez
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotutako ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariek edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Oinezko eta ibilgailuen arteko bizikidetzaren arazoak.		


BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		18	
Hasiera. Kale barria 52		Bukaera. Lazarraga kalea 8	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta 30 km/h	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5m	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Ibilgailuak espaloietan
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez, Beharrezkoak dira	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Bai
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Bai	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Batzuek
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	Ez
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Zenbaki bikoitia duten portaleen espaloi gainean ibilgailu asko.		

BIDE SEGURTASUN FITXA


Gunearen izendapena edo zenbakia	19		
Hasiera. Portu kalea 1	Bukaera. Bakardadeko Ama kalea		
Mapa edo argazkia			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,5m.	Espaloiarene egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Bai. Autoak espaloi gainean
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?			
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	-		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Binorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	Ez
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak			

BIDE SEGURTASUN FITXA			
Gunearen izendapena edo zenbakia		20	
Hasiera. Gerriko kantoia		Bukaera. Sta Marina Plaza	
Mapa edo argazkia 			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	10 Km/h
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>3 m.	Espaloia-aren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Zoru bakarreko kalea, autoak aparkatuta
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Ez	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	-
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	-		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	-		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	-	Zebrabide goraturik badago?	-
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	-	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	-
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai, Santa Marina plazan		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Ez		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Ez		
Gunean iturririk badago?	Ez		

SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	-	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	-
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldenturik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	-
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	-
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Ez		
Oharrak	Zoru bakarreko kalea izatean ibilgailu asko aparkaturik.		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	21		
Hasiera. Patrua kalea	Bukaera. Patrua kalea		
Mapa edo argazkia			
Gunearen luzera		Abiadura baimenduta	
GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA			
Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	> 3m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Aparkatutako ibilgailuak
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak		Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?			
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?			
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?		Zebrabide goraturik badago?	
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?		Oinezkoen babesguneak badago?	
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?		Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?		Ez	
Zoruaren egoera		Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?			
Gunean bada bizikleta-biderik?		Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?			
Gunean iturririk badago?			

SEINALEZTAPEN BERTIKALA		
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?		
BIDE-MARRAK		
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	
BESTE BATZUK		
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bolardoak egoera onean daude?	
	Araudia betetzen dute?	
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?		
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?		
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Espaloian lanik bada, badago ordezkotako ibilbiderik seinaleztatuta?	
Aztertutako gunean merkatariek edo ekipamendu publikoak daude?		
Oharrak		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	22. Bidebarrieta 1. gunea
Hasiera. San Juan kalea, 17	Bukaera. Bidebarrieta 2


Mapa edo argazkia



Gunearen luzera	430m
------------------------	------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	> 2 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez dira beharrezkoak	Zebrabide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	--	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	--	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	--		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	--
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez, bizitegi-gune seinalea dago
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?	Ez		
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik () ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?	Ez		
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?	Ez		
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	--
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	 <p>Bizitegi-gune izanda trafikoaren abiadura baretzeko elementuak daude, kalearen diseinua aproposa da. Nahiz eta espaloiak zabalak izan, guraso batzuen jarrera arriskutsuak antzeman ditugu, umeen bila doazenean tropelean galtzada gurutzatzen dute, zebrabidea erabili barik. Espaloi zabala estu geratzen da une horietan. Bestalde gurasoek biribilgunea erabiltzen dute umeak kotxean garraiatzerakoan bertan utzi edo jasotzeko. Legez kanpoko maniobra honek trafikoa oztopatuz gainera ibilgailuen arteko talkak sor ditzake. Are larriagoa da umeak jaistean galtzadako atetik jaistea.</p>		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	23. Bidebarrieta, 2. gunea
Hasiera. Bidebarrieta 2	Bukaera. Bidebarrieta 20


Mapa edo argazkia



Gunearen luzera	270 m.
------------------------	--------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>2m	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Aparkatutako ibilgailuen mutur luzeak espaloia zertxobait estutu. Garajeak.
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Bai	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	--	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	--		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Bai

Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai, linean eta baterian		
Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude?	Bai		
Seinaleak ikusteko oztoporik bada?	Ez		
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	--
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	--
		Araudia betetzen dute?	--
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?	Ez		
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?	Ez		
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	--
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai, udal euskaltegia, Denok Bat ekimenaren bulegoa, gimnasio bat, supermerkatu bat eta hainbat merkatari denda.		
Oharrak	 <p>Zamalanak egiten hainbat ibilgailu bigarren ilaran antzeman dira, batez ere supermerkatuaren ingurunean. Espaloiak zabalak dira. Hainbat zebrabide egokitu dira otsailetik ekainera bitartean, irisgarritasun aldetik hobekuntza nabaria. Garaje ugari bikoitiak diren portalen espaloian, ibilgailuak sartu-irteeratan espaloia inbaditzen dute.</p>		

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	24. Bidebarrieta, 3. gunea
Hasiera. Bidebarrieta 20	Bukaera. Bidebarrieta 32

Mapa edo argazkia



Gunearen luzera	220 m.
------------------------	--------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espalioen zabalera. ibiltzeko espazio librea.	Oinez	>2m	Espaloiarene egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai		Espaloian oztoporik? Oztoto mota	Aparkatutako ibilgailuen mutur luzeak espaloia zertxobait estutu. Garajeak.
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez		Hiri altzarrien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai		Oinezkoen pasaguneak egokituak	Denak ez daude?
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?		Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?		Baten izan ezik		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez,	Ez, beharrezkoak	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai		Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	--		Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Bai, aparkatutako ibilgailuak
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?		Ez		
Zorua egoera	Ona		Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?		--		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Bai		Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Bai

Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?		Bai, baterian eta linean	
Gunean iturririk badago?		Ez	
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Ez	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	--
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	--
		Araudia betetzen dute?	--
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezko ibilbiderik seinaleztatuta?	--
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?		Osasunarekin zerikusia duten zentruak (fisioterapia, yoga, podologo), Oñargiko bulegoa eta beste zenbait merkatari denda.	
Oharrak		Norabide bakarreko gunea. Aparkatze-presio nabarmena, baina oinezkoen permeabilitate arazo larririk gabe. Bi zebrabide daude gune honetan. Batek ez du seinaleztapen bertikalik. Bi zebrabideek arazo bera dute, pasagunearen aurretik aparkatutako ibilgailuek oinezkoen ikuspena murrizten dute.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	25. Ramon Irizar kalea – Zubibarri kalea
Hasiera. Atzeko kalea	Bukaera. Bidebarrieta kalea

Mapa edo argazkia	
	

Gunearen luzera	160 m.
------------------------	--------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espalioen zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	>1,30m	Espaloiaren egoera	Orokorrean ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Orokorrean ez, espaloiaren aparkatutako ibilgailuen bat antzeman da
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Bai	Zerabide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	--	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	--	Pasaguneetan oinezkoen ikuspenera gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zorua egoera	Orokorrean ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	--		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	Ez
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		

Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude?			Bai
Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Ez
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	--
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Ez
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	--
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?			
Oharrak 		Ramon Irizar kalean, zenbaki bikoitiko portaleen espaloia nahiko estua izan daiteke eta antzinakoa denez ez da laua eta mugikortasun urriko pertsonentzat oztopo izan daiteke. Orokorrean baina, oinezkoentzako konfigurazio ona du kaleak. Dena den, espaloian aparkatutako ibilgailuren bat antzeman da.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	26. Motxon kalea
Hasiera. Atzeko kalea	Bukaera. Bidebarrieta kalea


Mapa edo argazkia



Gunearen luzera	160 m.
------------------------	--------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	Orokorrean >2 m, Atzeko kale inguruan 1m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Motxon kalea 1en ibilgailuak espaloia inbaditzen
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarrien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Bai		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Bai	Zebra bide goraturik badago?	Ez
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	--	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	--	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Bai, Motxon eta Ultze gin bidegurutzean, Zubibarriko norantzan		

Zoruaren egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?		--	
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	--
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?		Bai	
Gunean iturririk badago?		Ez	
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzetan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Ez
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude?			Bai
Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Ez
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Ez	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	--
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	--
		Araudia betetzen dute?	--
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordeko ibilbiderik seinaleztatuta?	--
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?		Bai, hainbat merkatari denda eta hizkuntza akademia bat, besteak beste.	
 Oharrak		Orokorrean oinezkoen ibilbiderako ondo prestatua. Bada estugune bat Motxoi 1 inguruan eta espaloi estuak Atzeko kaletik gertu. Espaloi estu hauek ez dute larregi oztopatzen oinezkoen ibilbidea, oinezkoen gunea bertan hasten delako, bolardoz itxita dago ibilgailuen zirkulazioa.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	27
----------------------------------	----

Hasiera. Arantzatzuko ama, 18	Bukaera. Arantzatzuko ama, 1
-------------------------------	------------------------------

Mapa edo argazkia



Gunearen luzaera		Baimendutako abiadura	30 Km/h
------------------	--	-----------------------	---------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espaloien zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	2 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Ez	Espaloian oztoporik? Oztopo mota	Autoak
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Ez		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goratutako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesgunerik badago?	Ez
Oinezkoen babesguneek araudia betetzen dute?	--	Pasaguneetan oinezkoen ikuspena gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zoruaren egoera	Normala	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Ez
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	--

Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		
Gunean iturririk badago?	Ez		
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Biorantzetan?	Bai	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Bai
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Bai
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Bai	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Ez	Bolardoak egoera onean daude?	--
		Araudia betetzen dute?	--
Espaloia eta galtzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Bai
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezeko ibilbiderik seinaleztatuta?	
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?			
Oharrak		Zirkulazio handiko kalea, eta ibilgailu astunen presentzia nabarmenarekin. Eskolarako sarrera – irteera orduetan arauz kanpoko aparkatzeak ematen dira. Gurasoen aldetik Eroskiren aparkalekuen erabilera garrantzitsua. Egoiliarren aparkalekuak espaloi gainean. Oinezkoen pasabide bat (Roke Azkune, 1) ikuspen gutxikoa.	

BIDE SEGURTASUN FITXA

Gunearen izendapena edo zenbakia	28
---	----

Hasiera. Roke Azkune 1	Bukaera. Bidaurreta
-------------------------------	----------------------------

Mapa edo argazkia



Gunearen luzaera		Baimendutako abiadura	40-50 Km/h
-------------------------	--	------------------------------	------------

GEOMETRIA ETA BIDEAREN DISEINUA

Espaloiaren zabalera. Oinez ibiltzeko espazio librea.	2 m.	Espaloiaren egoera	Ona
Ordu jendetsuenetarako behar besteko zabalera du espaloiak?	Bai	Espaloiaren oztoporik? Oztopo mota	Ez
Zuhaitzak oztopo dira?	Ez	Hiri altzarien egoera.	Ona
Oinezkoen pasaguneak	Bai	Oinezkoen pasaguneak egokituak daude?	Bai
Espaloiko ertzak pasaguneetara egokituak?	Bai		
Ukimenezko zorua dago pasaguneetan?	Batzuetan		
Pasaguneek badute belarririk? Beharrezkoak dira?	Ez	Zebrabide goraturik badago?	Bai
Goraturako pasaguneen araudia betetzen da?	Bai	Oinezkoen babesguneak badago?	Ez
Oinezkoen babesguneak araudia betetzen dute?	-	Pasaguneetan oinezkoen ikuspenera gutxitzen duen oztoporik badago?	Ez
Oinezkoen pasagune berriak behar dira?	Ez		
Zorua egoera	Ona	Gunean bada eskailera edo arrapalarik?	Bai
Eskailera edo arrapalak badute eskudelik?	Bai		
Gunean bada bizikleta-biderik?	Ez	Bidegorri sarearekin badu loturarik bizikleta-bide honek?	-
Gunean ibilgailuen aparkaleku zonalderik badago?	Bai		

Gunean iturririk badago?		Ez	
SEINALEZTAPEN BERTIKALA			
Ikastetxearen gertutasunaz ohartarazten duen seinalerik badago? Bi norantzatan?	Ez	Baimendutako gehienezko abiaduraren seinalerik bada?	40-50 Km /h
Orokorrean, dagoen seinaleztapen bertikala beharrezkoa eta nahikoa da?	Bai	Seinaleen egoera eta garbitasuna egokia da?	Ona
Seinaleak ikusteko moduan daude? Seinaleak ikusteko oztoporik bada?			Ez
BIDE-MARRAK			
Bide-marretan pintura faltarik antzematen da?	Ez	Bide-marrek argiaren erreflexu maila egokia dute?	Bai
Oinezkoen zeharkako permeabilitatea eragozten da oinezkoen pasaguneak larregi aldendurik daudelako?	Ez	Haurren presentziaz ohartarazteko bide-marrarik bada?	Ez
BESTE BATZUK			
Ibilgailuen abiadura murrizteko goragune edo bandarik badago?	Bai	Goragune edo banda hauek indarrean dagoen araudia betetzen dute?	Bai
Legez kanpoko aparkatzea ekiditeko bolardorik ezarri da?	Bai	Bolardoak egoera onean daude?	Bai
		Araudia betetzen dute?	Bai
Espaloia eta kaltzada banatzeko hesirik edo banaketa elementurik badago?			Ez
Badago semafororik? Zein da oinezko/ibilgailu denboraren arteko ratioa?			Ez
Bada lanik edo obrarik espaloietan?	Ez	Espaloian lanik bada, badago ordezkotza ibilbiderik seinaleztatuta?	-
Aztertutako gunean merkatariak edo ekipamendu publikoak daude?	Bai		
Oharrak	Gune hau GI-2630 zeharbideak Oñatin zehar duen tartea da. Zirkulazio maila altuak ditu eta ibilgailu astun kopurua ere altua da. Araututako abiadura 40 Km/h-50Km/h tartekoa da. San Martin Zubitik gertu dagoen oinezkoen pasagunea goratua da, baina goratze honek ez du behar besteko malda eta ibilgailuen abiadura ez da behar beste murrizten. Pasagune hau ez da gidariengatik errespetatua izaten gehienetan. Beste pasagune bat ere ez da errespetatua izaten sarritan: Roke Azkunetik gertu dagoen biribilgunean dagoen zebrabidea, hain zuzen.		